

## Perustiedot

Projektinnumero: 5669525

Kohde: As Oy Ilmalax - IV-korjaukset

Tyyppi: Kerrostalo

## Tuotteet yhteensä

8713558

POISTOILMAVENTTIILI FLÄKT KSOJ-100-C

4 KPL

## Tunnit yhteensä

Kunttu/Astikainen

Norm

40 h

## Työn tiedot

### Palvelut

Puhdistus

Mittaus ja säätö

Huolto

### Sijainti kohteessa

Koko kohde

## Tapahtumat

4.9.2017 07:05

*Tim Kunttu*

F67 keittiön venttiili irroitettu sekä kanava puhdistettu ja mitattu ja asennettu uusi KSOJ-100, vaatehuone myös puhdistettu ja mitattu.

### Tuotteet

8713558

POISTOILMAVENTTIILI FLÄKT KSOJ-100-C

1 KPL

### Tunnit

Kunttu/Astikainen

Norm 2 hlö X 1 h

4.9.2017 07:05

*Tim Kunttu*

## Mittauspöytäkirja

Por.	Krs.	As.	Sijainti	T/P	Kpl	Malli	Vaad.	Mit.	Asen.	Paine	Tek.	Aika	Info
A	3	3	WC	Poisto	1	KK-100	10	10	0	37	TK	5.9.2017 09:08	
Asunnon tulot yhteensä					0								
Asunnon poistot yhteensä					10								
Asunnon tase					-10								
A	5	7	S	Poisto	1	KSOJ-100	5	5	-9	21	TK	5.9.2017 08:55	
Asunnon tulot yhteensä					0								
Asunnon poistot yhteensä					5								
Asunnon tase					-5								
A	5	8	Kph	Poisto	1	KK-100	15	15	+3	56	TK	4.9.2017 10:02	
A	5	8	Wc	Poisto	1	KK-100	10	10	-3	66	TK	4.9.2017 09:58	



Palauteraportti

E	1	51	K	Poisto	1	KK-100	20	11	-5	118	TK	4.9.2017 09:40
---	---	----	---	--------	---	--------	----	----	----	-----	----	----------------

venttiiliä ei saa pois, ja se on lukittu että ei saa pyöritettyä enempää auki.

E	1	51	Kph	Poisto	1	KK-100	15	10	-6	125	TK	4.9.2017 09:46
---	---	----	-----	--------	---	--------	----	----	----	-----	----	----------------

Venttiiliä ei saa pois, eikä sitä saa pyörytettyä enempää auki.

Asunnon tulot yhteensä	0
Asunnon poistot yhteensä	21
Asunnon tase	-21

E	2	53	K	Poisto	1	KK-100	20	20	+7	62	TK	4.9.2017 09:20
---	---	----	---	--------	---	--------	----	----	----	----	----	----------------

Asunnon tulot yhteensä	0
Asunnon poistot yhteensä	20
Asunnon tase	-20

F	1	60	K	Poisto	1	KK-100	20	20	+6	66	TK	4.9.2017 08:08
---	---	----	---	--------	---	--------	----	----	----	----	----	----------------

F	1	60	Kph	Poisto	1	KK-100	15	15	-3	125	TK	4.9.2017 08:12
---	---	----	-----	--------	---	--------	----	----	----	-----	----	----------------

F	1	60	Vh	Poisto	1	KSOJ-100	5	5	-15	112	TK	4.9.2017 08:06
---	---	----	----	--------	---	----------	---	---	-----	-----	----	----------------

Asunnon tulot yhteensä	0
Asunnon poistot yhteensä	40
Asunnon tase	-40

F	3	65	Kph	Poisto	1	KSOJ-100	15	15	+6	38	TK	4.9.2017 07:38
---	---	----	-----	--------	---	----------	----	----	----	----	----	----------------

Asunnon tulot yhteensä	0
Asunnon poistot yhteensä	15
Asunnon tase	-15

F	3	66	Kph	Poisto	1	KK-100	15	15	-3	126	TK	4.9.2017 07:26
---	---	----	-----	--------	---	--------	----	----	----	-----	----	----------------

Asunnon tulot yhteensä	0
Asunnon poistot yhteensä	15
Asunnon tase	-15

F	3	67	K	Poisto	1	KSOJ-100	20	20	+4	85	TK	4.9.2017 07:08
---	---	----	---	--------	---	----------	----	----	----	----	----	----------------

F	3	67	Vh	Poisto	1	KSOJ-100	5	6	-15	140	TK	4.9.2017 07:14
---	---	----	----	--------	---	----------	---	---	-----	-----	----	----------------

Asunnon tulot yhteensä	0
Asunnon poistot yhteensä	26
Asunnon tase	-26

G	3	68	Vh	Poisto	1	KSOJ-100	5	5	-10	27	TK	6.9.2017 06:13
---	---	----	----	--------	---	----------	---	---	-----	----	----	----------------

## Palauteraportti

Asunnon tulot yhteensä	0
Asunnon poistot yhteensä	5
Asunnon tase	-5

G 3 75 Kph	Poisto	1	KK-100	15	15	+8	31	TK	6.9.2017 06:03
Asunnon tulot yhteensä		0							
Asunnon poistot yhteensä		15							
Asunnon tase		-15							

Mittari:

Pressovac PHM-V1 895

4.9.2017 07:33

*Tim Kunttu*

F66 kph venttiili vaihdettu jonkun toisen toimesta, ainoastaan mitattu ja säädetty.

[Kuva 6551]

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen

Norm 2 hlö X 1 h



4.9.2017 07:36

*Tim Kunttu*

F65 venttiili irroitettu, puhdistettu sekä asennettu uusi KSOJ-100 sekä mitattu ja säädetty.

[Kuva 6553]

**Tuotteet**

8713558

POISTOILMAVENTTIILI FLÄKT KSOJ-100-C

1 KPL

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen

Norm

2 hlö X

1 h

Kuva: 6553



4.9.2017 07:47

*Tim Kunttu*

[Kuva 6560]

**F63 kph venttiliä ei saa irti ilman että purkaa paneelikatton sekä sahaa kattolistoja poikki.**

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen

Norm

2 hlö X

1 h

Kuva: 6560





4.9.2017 08:01 *Tim Kunttu*

---

F60 keittiön venttiili irroitettu, puhdistettu sekä mitattu ja säädetty. Kph venttiiliin asennettu lukitusmutteri sekä mitattu ja säädetty. Vh puhdistettu sekä mitattu ja säädetty.

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

4.9.2017 09:18 *Tim Kunttu*

---

**F62 Ei päästy asuntoon, ovi oli turvalukossa.**

4.9.2017 09:20 *Tim Kunttu*

---

E53 keittiön venttiiliin asennettu lukitusmutteri sekä mitattu ja säädetty.

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

4.9.2017 09:38 *Tim Kunttu*

---

E51 keittiön venttiiliä ei saa pois, osittain kaapin takana ja sisällä. Kphn venttiili saumausaineella kiinni kaakeleiden välissä. Vh täynnä tavaraa ei pääse mittaamaan.

[Kuva 6601] [Kuva 6602]

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

Kuva: 6601



Kuva: 6602



**5.9.2017 09:00** *Tim Kunttu*

A7 Vaihdettu saunan vahnhan venttiili (KSOS-100) uuten KSOJ-100 sekä mitattu ja säädetty. Vanha KSOS-100 missä on säätömahdollisuus auki-kiinni ei saa olla yhteiskanava ilmanvaihtojärjestelmässä.

**Tuotteet**

8713558 POISTOILMAVENTTIILI FLÄKT KSOJ-100-C 1 KPL

**5.9.2017 09:10** *Tim Kunttu*

A3 irroitettu vanha wc:n venttiili, puhdistettu kanava sekä mitattu ja säädetty. Laitettu vanha venttiili takaisin.

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

**5.9.2017 09:15** *Tim Kunttu*

A10 ei löydetty mistään venttiilistä että olisi lukitusmutteri puuttunut. Ei mitään tarvittavia toimenpiteitä.

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

**5.9.2017 09:17** *Tim Kunttu*

D42 koko asunnon kanaviston puhdistus sekä mittaus ja säätö.

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

**6.9.2017 06:10** *Tim Kunttu*

G75 KPH venttiilin irroitus sekä puhdistus ja mittaus ja säätö

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

6.9.2017 06:11 *Tim Kunttu*

---

G68 Vh puhdistus, mittausta sekä säätö

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

6.9.2017 08:27 *Tim Kunttu*

---

**B25 ei päästy suorittamaan mittausta sekä säätöä, ovi turvalukossa.**

6.9.2017 08:35 *Tim Kunttu*

---

B17 joku muu korjannut kph ja keittiön IV-ongelmat. Ainoastaan mittausta ja säätöä suoritettu.

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

6.9.2017 08:54 *Tim Kunttu*

---

B14 mitattu sekä säädetty keittiön venttiili (ei lukittu).

**B14 Keittiön venttiiliä ei saa irti ilman keittiökaappien purkua tai seinän puhkaisua.**

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

6.9.2017 09:02 *Tim Kunttu*

---

B13 Keittiön kanava puhdistettu, säädetty sekä mitattu.

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

7.9.2017 05:30 *Tim Kunttu*

---

C40 asunnon mittausta sekä säätöä. Kph venttiili oli silikoonilla kiinni, siihen asennettiin uusi KSOJ-100.

**Tuotteet**

8713558 POISTOILMAVENTTIILI FLÄKT KSOJ-100-C 1 KPL

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

7.9.2017 05:50 *Tim Kunttu***C38 Ei päästy asuntoon, se oli turvalukossa.**7.9.2017 06:27 *Tim Kunttu***C28 Keittiön kaappeja pitäisi purkaa ja sahata rikki jotta saisi asennettua venttiilin paikoilleen. 2 kaappia on suoraan kanavan reiän kohdalla.****Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

8.9.2017 10:32 *Mikko Elomaa*

A8 kph ja wc mittaus ja säätö

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

8.9.2017 10:35 *Mikko Elomaa*

C35 keittiö ja kph mittaus ja säätö

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h

8.9.2017 10:36 *Mikko Elomaa*

Avaimien haku ja palautus. Venttiilien haku tukusta.

**Tunnit**

Kunttu/Astikainen Norm 2 hlö X 1 h